

نموذج اجابة مادة : تكنولوجيا الخامات

الفصل الدراسي الاول - للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

الفرقة : الاولى قسم : التصميم الصناعي - كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

زمن الامتحان : ٢ ساعه يبدأ الامتحان الساعة ١٠ صباحا


يوم الخميس الموافق : ٣ / ١ / ٢٠١٩ م

اجابة السؤال الاول :

المعالجه الحراريه للخامات المعدنيه الحديديه هي مجموعه عمليات لرفع درجة الحراره الى 723°C وهي درجة الحراره الحرجه ثم التحكم في التبريد بغرض تغيير بنيتها الحبيبيه واعطائها خواص طبيعيه وميكانيكيه اخرى ، وتنقسم عمليات المعالجه الحراريه الى الآتى :

١- التخمير Annealing

هي عمليه الغرض منها تحسين الخصائص الميكانيكيه بجعلها ذو ممطولييه او ذو صلابه حسب الغرض الذى نحتاجه لتوظيف السبيكه ، واغراض التخمير هي ازالة الاجهادات التى تكون قد وقعت على المعدن من تأثير السبك او الطرق او السحب او الخرت او غيرهم من عمليات التشكيل الميكانيكى وذلك فى استعماله فى الغرض المطلوب منه ، كما يخمر المعدن لارجاعه الى حاله اللبونه كما فى العدد القاطعه (البنت - اقلام المخارط) وهي عمليه تتطلب الحفاظ على درجة الحراره لفترة زمنيه طويله حتى يتم التغيير فى البنيه الحبيبيه لاعطاء خواص ميكانيكيه أكثر ليونه ، ويوضح الرسم الآتى خط منحى التبريد فى عمليات التخمير ويطلق عليه " Austempering " ، حيث يتم الحفاظ على درجة الحراره لى يحدث تكون فى البنيه الحبيبيه مثل " الفيريت " لتكون الخامه اكثر ليونه .

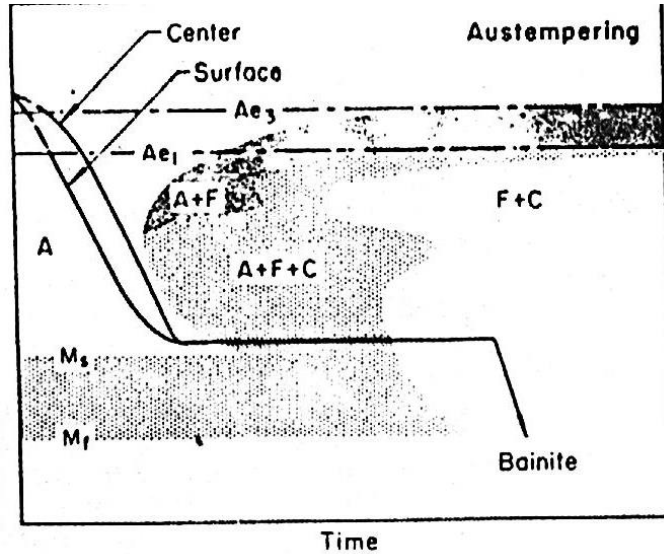


٢- التفسيه Quenching

الغرض من التصليد هو الحصول على صلابه او متانه عاليه للسبائك الحديديه ، وعند التصليد يبرد المسبوك فى وسط سريع التبريد ، حيث لا يمر خط التبريد بمنحنى C - Curve وانما يتم الهبوط بدرجة الحراره سريعا الى الاسفل فى منطقه تكون " المارتنيسيت " (MS) ويوضح الشكل التالى

عملية التقسية الريعة ممثله فى خط تبريد سريع الذى يطلق عليه " Martempering " بعد الحفاظ على فتره زمنيه فوق درجة الحراره الحرجه ثم التبريد السريع للخروج من مناطق تكون البنيات الحبيبيه الممتوليه ، كما يحتاج فى بعض الاحيان رفع درجة الحراره وتبريدها تبريد سريع ٥ مرات حيث يحدث تكون للبنيه الحبيبيه " المارتنسيت " كاملا فى السبيكه .

MARTEMPERING OF STEEL

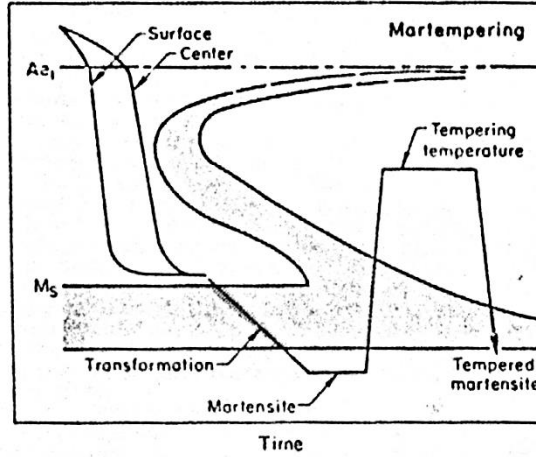

٣- قاعدة كيروشوف :

توضح هذه العلاقه بين حجم المسبوك ومساحته السطحيه ، كالاتى :


$$\text{Volume / Surface Area} < 1$$

ويعنى ذلك ان زياده سطح المسبوك تؤدى الى سرعة تبريده ، ان الزيادة فى المساحه السطحيه للمسبوك تؤدى الى تصغير القيمه التى تصل الى اقل من الواحد الصحيح ، لذلك نجد ان سرعة تبريد الالواح المعدنيه اسرع من تبريد كتل المسبوكات ذات الحجم الكبير وهذا له الأثر على الكفاءه الانتاجيه للمسبوكات .

٤- **عملية الكربنه :** وهى عملية غرس المسبوك بعد رفع درجة حرارته الى درجة الحراره الحرجه فى الكربون ، حيث يؤدى ذلك الى توغل الكربون من السطح الخارجى الى عمق المسبوك بالتدرج ، مما يؤدى الى تصليد سطح المسبوك .

٥- **عملية النترده :** هى نفس العمليه السابقه رفع درجة حراره المسبوك وتعريضه لغاز النتروجين مما يؤدى الى تفاعل الغاز مع السطح وتصليده .

أ – قانون " برنل " (Brinell)

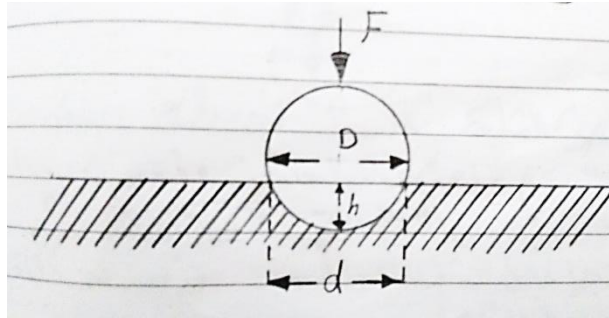

B.H.N = load / Area of Ball Impression

Where :

F = force by kg.

D = diameter by mm

d = Impression diameter by mm

h = depth of impression by mm

$$h = \frac{D}{2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$


$$h = \frac{D}{2} - \sqrt{\left(\frac{D^2}{4}\right) - \left(\frac{d^2}{4}\right)}$$

$$A = h/D \cdot \pi D^2 = h\pi D$$

$$A = \pi D / 2 \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})$$

$$BHN = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

ب - قانون " فيكرز " (Vickers)

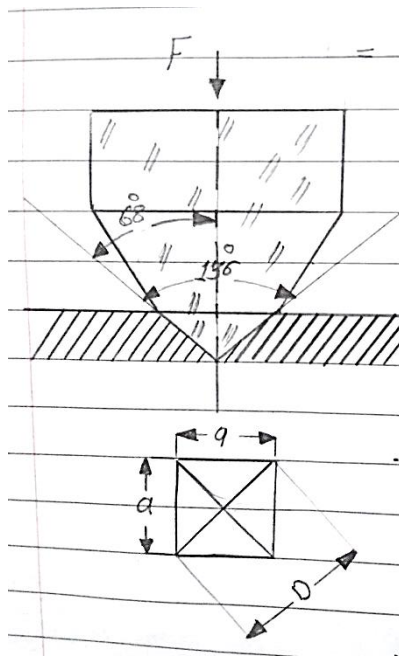

The sum of the areas of the four triangular faces :

$$A = 1/2 \cdot a \cdot s \cdot 4 = 2a.s$$

Diagonal D is given as : $D^2 = 2a^2$ $a = D / \sqrt{2}$

Vickers hardness = Load / Area of pyramidal impression

$$S = \frac{a/2}{\sin 68}$$

$$A = \frac{2D}{\sqrt{2}} \cdot \frac{D / 2 \sqrt{2}}{\sin 68} = \frac{D^2}{2 \sin 68}$$

$$V.H.N = F / A$$

$$V.H.N = F / D^2 \times 1.854$$

C45

هذا يعنى ان نسبة الكربون فى السبيكه = 0.45 %

38Si6

نسبة الكربون 0.38% - ونسبة عنصر السيلكون 6%

32CrMo9 10

نسبة الكربون % 0.32 - ونسبة الكروم % 2.25 = 9/4 - ونسبة الموليبيديوم % 1 = 10/10

X5CrNi1810

هذا يعنى ان X تدل عل ان محتوى العناصر اكبر من او تساوى 5%
5 نسبة الكربون 0.05% - Cr 18 % - Ni = 10%

C10W1

نسبة الكربون 0.10% - نسبة التنجستين 1%

E324G₁N

E صلب هندسى - 335 وهى تعنى مقاومة الخضوع بوحدة $N - N/mm^2$ ان هذه الدرجة من الصلب
مراجعه حراريا

HS 10 4 3 7

نسبة التنجستين 10% - نسبة الموليبيديوم 4% - نسبة الفانديوم 3% - نسبة الكوبالت 10%

14NiCr8 2

هذا يعنى ان نسبة الكربون 0.14% - نسبة النيكل % 2 = 8/4 - نسبة الكروم % 0.5 = 2/4

اجابة السؤال الرابع :

- مساحة مقطع العينه المعرضه للشد : $A = \pi r^2$
 $= 3.14 \times 10^2 = 314 \text{ mm}^2$

- اجهاد الخضوع :

Yield stress = Yield load / Cross section area
 $= 7500 / 314 = 24 \text{ kg/mm}^2$

- مقاومة الشد :

Tension strength = Fracture load / Cross section area
 $= 12500/314 = 40 \text{ kg / mm}^2$

- النسبة المئوية للاستطاله :

$L' - L / L \times 100$
 $151.5-150/150 \times 100 = 1 \%$

- الصلابه (معايير يونج) :

$Y = \text{Stress} / \text{Strain}$
 $24 / 1.5 = 16 \text{ kg/mm}$