

اختبار نهاية الفصل الدراسي للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩
(نموذج الاجابة)

اسم المقرر: تكنولوجيا السباكة (٢) الفرقة:الرابعة قسم: المنتجات المعدنية والحلي
كود المقرر: JMPW5204 الزمن: ساعتان درجة الإمتحان: ٦٠
تاريخ الامتحان:يوم الاربعاء ٢٠١٩/١/٢

أجب عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :- (١٠ درجات)

ضع علامة (√) او (×)

- ١- من أهم أسباب الانبعاج في المسبوك وجود غاز الهيدروجين في القالب. (×)
- ٢- يعتبر فرن البوتقة من الأفران السريعة الصهر مقارنة بأنواع أخرى من الأفران. (×)
- ٣- توجد فجوات التجمد في المسبوك بسبب فشل اختيار خامة النموذج. (×)
- ترجع أهمية نظام الصب الى تحديد ابعاد النموذج اثناء عملية الصب. (×)
- ٥- خطوط التحام قد تحدث في المسبوك لسوء تصميم نظام التغذية. (√)
- ٦- يجب ان تصمم المصببات بالشكل الذي يسمح بالتدرج الحراري وسرعة التجمد. (×)
- ٧- الانكماش قد يحدث في المسبوك لسوء تصميم نظام الصب. (√)
- ٨- سماح التشغيل هو الفرق بين ابعاد المنتج والنموذج الاصلي قبل عملية الصب. (√)
- ٩- تحدث التصدعات والقشور في المنتج المسبوك بسبب الرمال الحرة في القالب. (×)
- ١٠- عند فحص المسبوك بعد التشطيب كلما كانت المواصفات أكثر دقة تقلل ثمن المنتج. (×)

السؤال الثاني : (١٥ درجة)

١- لماذا تفضل السباكة في قوالب معدنية عن غيرها من عمليات السباكة؟ (٣ درجات)

مميزات السباكة بالقوالب المعدنية:

- خلوها من الرمل والجزيئات الأخرى العالقة.
- خلوها من الفقاعات الدقيقة الناجمة عن الغازات.
- بنيتها ناعمة لأنها تتجمد بسرعة في القوالب المعدنية.
- دقة أبعاد المسبوكة (صغر التسامحات والتجاوزات في أبعادها أو يمكن الحصول على تسامح في الأبعاد قدره $\pm 0.01 \text{ mm}$)
- نعومة سطح المسبوكة أفضل بكثير من مسبوكات القوالب الرملية، لذا يمكن تقليل عملية التشغيل المتممة ويمكن في حالات كثيرة إهمال هذه العمليات كليا أي أن طرائق الصب في القوالب المعدنية دقيقة.
- امكانية استعمال القالب المعدني لعدد كبير من المسبوكات.

٢- اذكر أهم خصائص ومعايير اختيار المعدن او السبيكة لعملية الصب (بدون شرح). (٣ درجات)

خصائص ومعايير اختيار المعدن او السبيكة لعملية الصب

١- درجة الانصهار

السؤال الثالث: (٥ درجات)

١- يعتبر سماح الانكماش من الاعتبارات المؤثرة في عملية السباكة بصفة عامة.....في ضوء ذلك --
عرف سماح الانكماش وما هي العوامل التي يتوقف عليها؟
(٥ درجات)

- يمكن تعريف سماح الانكماش بأنه الفرق بين ابعاد المنتج المصبوب بعد عملية التجمد والنموذج الاصلي
قبل عملية الصب.

العوامل التي يتوقف عليها الانكماش

- نوع المعدن او السبيكة


- درجة التجمد

- ابعاد النموذج وشكله

(٣ درجات)

أ- أذكر الاطوار المختلفة للانكماش مع الرسم.

الاطوار المختلفة للانكماش مع الرسم.

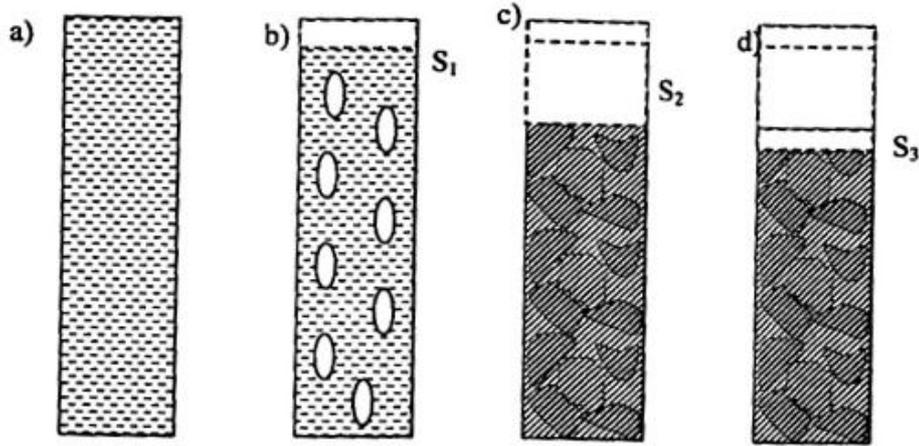

A- المعدن في الحالة السائلة

B - بداية إنكماش السائل (تقلص حجمي)

C- الإنكماش في مرحلة التجمد (تقلص التجمد)

D- الانكماش في الحالة الصلبة نهاية التجمد (تقلص الانكماش)

(٢ درجات)

ب- ما هي أهمية حساب سماح الانكماش؟

ترجع أهمية حساب سماح الانكماش الى عنصرين اساسيين هما:-

١- تحديد ابعاد المنتج المسبوك قبل عملية الصب .

٢- تحديد الفرق بين حجم النموذج قبل الصب والمنتج بعد الصب ومن ثم يمكن معرفة وزن المنتج

المصبوب وخاصة في حالة المعادن الثمينة وسبائكها.

٢- اذا كان لديك مسبوك من النحاس على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربعة طول ضلعها ٥ سم

وحجمه يساوي (٣١٤ سم^٣) فاحسب ارتفاع النموذج المعد لعملية السباكة. (علما بأن سماح

(٣ درجات)

الانكماش للنحاس هو ٥,٣)

- تحديد ارتفاع المسبوك (ع)

ع = الحجم ÷ مساحة القاعدة

$$\begin{aligned} \text{مساحة القاعدة} &= \text{طنق } 2 \\ \text{مساحة القاعدة} &= 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \\ \text{ع} &= 78,5 \div 314 = 0,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{طول النموذج (L1) - طول المنتج بعد التجمد (L2)} \\ 100 \times \frac{\text{طول المنتج بعد التجمد (L2)}}{\text{طول النموذج (L1) - 4}} &= \text{نسبة الانكماش الطولي (S\%)} \\ 100 \times \frac{4 - \text{طول النموذج (L1)}}{4} &= 0,3 \end{aligned}$$

$$100 \times (\text{طول النموذج (L1) - 4}) = 4 \times 0,3$$

$$\begin{aligned} \text{(طول النموذج (L1) - 4)} &= 100 \div 21,2 = 0,212 \\ \text{طول النموذج} &= 0,212 + 4 = 4,212 \end{aligned}$$

٣- لماذا نعالج المسبوكات حرارياً؟
(٢ درجة)
تحتاج المسبوكات الى اجراء بعض المعالجات الحرارية بعد اتمام عملية التنظيف والفحص وخاصة مسبوكات الحديد الصلب، والهدف من هذه العملية هي زيادة التجانس بين حبيبات وبلورات المعدن او السبيكة بالاضافة الى التخلص من الاجهادات الداخلية للمسبوك والنتيجة عن اختلاف معدلات التبريد.
- اما المعادن غير الحديدية تخضع لعمليات المعالجة الحرارية لاكسابها اللدونة وازالة الاجهادات الداخلية في المسبوك لضمان جودة المسبوكات.


السؤال الرابع: (١٠ درجات)

١- أذكر مع الرسم أهم خطوات سباكة المعادن بالشمع المفقود.
(٦ درجات)
أهم خطوات سباكة المعادن بالشمع المفقود.

١. تبدأ العملية بتحضير النماذج المصنعة من الشمع أو البلاستيك أو اي خامة صلبة سهلة التشكيل.
٢. تصنع هذا النماذج بعدة طرق وهي:-
أ- تشكيل النموذج من الشمع ثم يصب القالب مباشرة حول النموذج تمهيدا لصب المعدن، وبعد ذلك نخرج المصبوب ويتم تشطيبه جيدا ثم يوضع النموذج المعدني بين نصفي قالب من الكاوتش(المطاط) تحت ضغط مكبس حراري فيصنع تجويف يحقن فيه بعد ذلك النماذج الشمعية أو
ب- تشكيل النموذج من المعدن مباشرة بماكينة صنع النماذج(CNC) ثم يوضع النموذج المعدني بين نصفي قالب من الكاوتش(المطاط) تحت ضغط مكبس حراري فيصنع تجويف يحقن فيه بعد ذلك النماذج الشمعية أو
ج- يصنع النموذج من مادة بلاستيكية ثم يصب عليه المطاط السائل في نصفي قالب فيصنع تجويف يحقن فيه بعد ذلك النماذج الشمعية.
(والذي يتم صنعه بدقة تامة بواسطة عمال مهرة في صناعة القوالب.)

٣. تنتج النماذج الشمعية بالعدد المطلوب وذلك بصب أو حقن الشمع داخل القالب السابق تجهيزه .

٤. تجمع النماذج حول مجرى (قناة الصب) واحد مشترك من الشمع بتجميع عدة نماذج معا بلحامها بوصلات من الشمع (قنوات التغذية) مع المصب الرئيسي لتجهيز العنقود (الشجرة) ثم تغلف المجموعة بغشاء رقيق بغمرها في سائل مختلط (السيراميك) من مادة مقاومة للحرارة مع مادة رابطة وهذه الخطوة تضمن الحصول على أسطح ناعمة وتفصيل واضحة للمسبوكات. طبقة تغليف تصل سماكتها من ٣ إلى ٦ ميليمتر).
٥. تصب المادة المغلفة النهائية حول مجموعة النماذج الشمعية وهذه ايضا مقاومة للحرارة ويسهل تماسكها (الجبس الحراري) أو (المسحوق الباريسي) وتترك لتجف وتتماسك.
٦. يوضع القالب بعد ذلك مقلوب لتكون فتحاته الى أسفل في أفرن تسخين حتى يسمح للنماذج بالانصهار ويتساقط الشمع خارج القالب ويجمع للاستعمال مرة اخرى.
٧. يسخن القالب قبل صب المعدن الى درجة حرارة مناسبة تتراوح بين ١١٠ الى ٥٠٠ درجة مئوية حسب نوع مادة القالب والمعدن المراد صبه لضمان سريان المعدن المنصهر بسهولة داخل القالب لملئ جميع التجاويف الدقيقة.
٨. بعد تمام تجمد المعدن، تكسر القوالب وتنزع منها المسبوكات وتزال النواة بتيار مندفع من الماء أو بغسيلها بالصودا الكاوية.
٩. الخطوة الأخيرة عبارة عن إزالة مجموعة المصببات عن المسبوكات باستخدام المناشير أو بأحجار التجليخ.

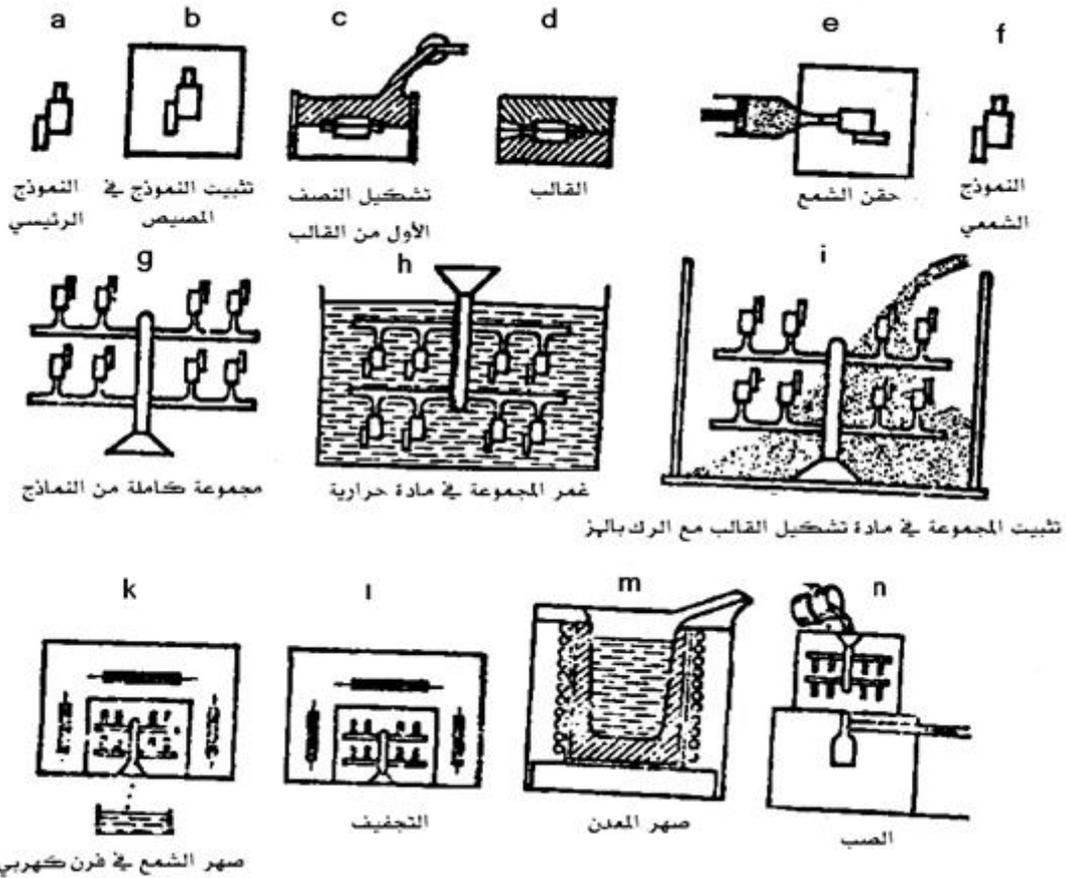

- ٢- ما هي أهم العوامل التي يتوقف عليها اختيار فرن السباكة؟ (٤ درجات)
- العوامل التي يتوقف عليها اختيار فرن صهر المعادن هي:-
- ١- نوع معدن الصهر ودرجة التحكم المطلوبة لعمليات تنقية المعدن المنصهر.
- ٢- التكاليف الابتدائية للفرن والتشغيل و اختيار العمالة والصيانة والوقود المتوفر وقطع الغيار.

- ٣- سرعة عملية الصهر و مكونات السبيكة ودرجة انصهارها
٤ -حجم المؤسسة الإنتاجية ودرجة الضوضاء و النظافة لعمليات تشغيل الفرن

السؤال الخامس:- (١٠ درجات)

اختر الإجابة الصحيحة (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)

- ١- من مميزات السباكة بالطرد المركزي.....
(أ) عدم احتياج القلوب.
(ب) لا تحتاج الى قنوات تغذية.
(ج)- تجانس المعدن.
(د)- كل ماسبق ..
- ٢-..... من عيوب السباكة في قوالب معدنية
(أ) محدودية انواع المعادن.
(ب) خشونة السطح.
(ج) تشققات المنتج المسبوك.
(د)- (أ) و(ج).
- ٣- من اساليب السباكة التي عرفت في الحضارة الاسلامية هي.....
(أ) الصب في قوالب قشرية.
(ب) السباكة بالنموذج المنصهر.
(ج) السباكة بالضغط.
(د)- السباكة بالطرد المركزي.
- ٤- تحدث في المسبوك بسبب تفاعل المعدن المنصهر مع قالب الصب.
(أ) الصلادة ومقاومة للاحتكاك .
(ب) مسامية السطح.
(ج)- نعومة السطح .
(د)- كل ماسبق .
- ٥-..... من اهم و عيوب عملية التشكيل بالصب (السباكة).
(أ) ظهور بعض العيوب في النموذج
(ب) خشونة القلوب الناتجة.
(ج)- التأثيرات البيئية للعملية
(د)- كل ماسبق ..
- ٦-..... تحدث بسبب التوقف وعدم الصب باستمرار.
(أ) خشونة السبيكة
(ب) الانكماش
(ج) درجة التجمد.
(د)- الفصوص .
- ٧- الفضة الألمانية من اهم سبائك
(أ) الفضة.
(ب) النحاس.
(ج) القصدير.
(د)- كل ماسبق .
- ٨- يمكن تقسيم انواع الفحص من حيث حالة العينة بعد الفحص الى.....
(أ) متلف وغير متلف.
(ب) اشعاعي وكيميائي.
(ج)- فحص مجهري ونظري .
(د)- كل ماسبق .
- ٩- نجاح عملية التشكيل بالصب يعتمد على.....
(أ) اعداد القلوب.
(ب) سماح التشغيل.
(ج) تصميم القوالب.
(د)- نوع فرن الصهر
- ١٠- من اهم مصادر العيوب في المسبوكات.
(أ) عمليات التغذية والتجمد.
(ب) القالب والقلوب
(ج) درجة تشطيب النموذج-
(د)- كل ماسبق .

مع تمنياتي بالنجاح

أستاذ المقرر

أ.م.د/ محمد العوامي محمد